
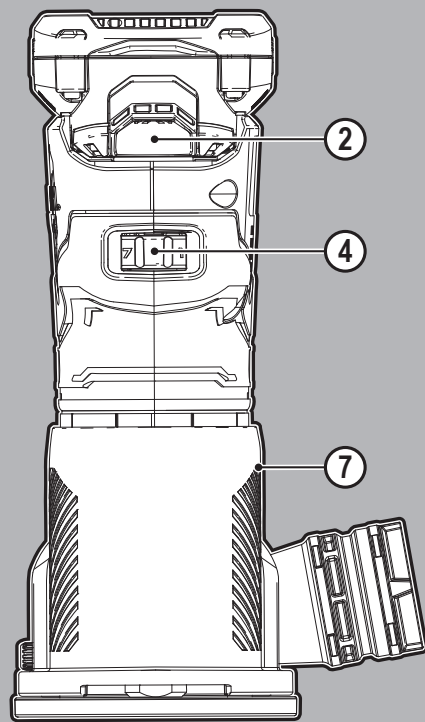


STANLEY®

FATMAX®






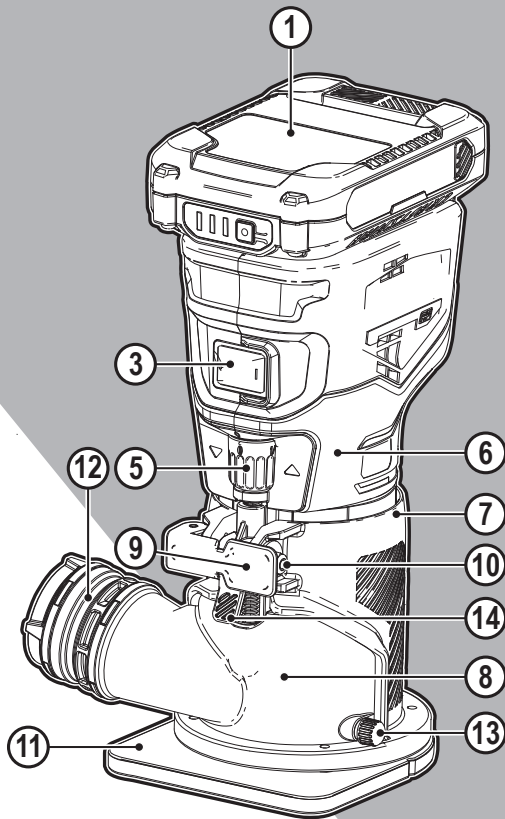








402119 - 84 RO

Traducere a instrucțiunilor originale

www.stanley.eu

SFMCW400

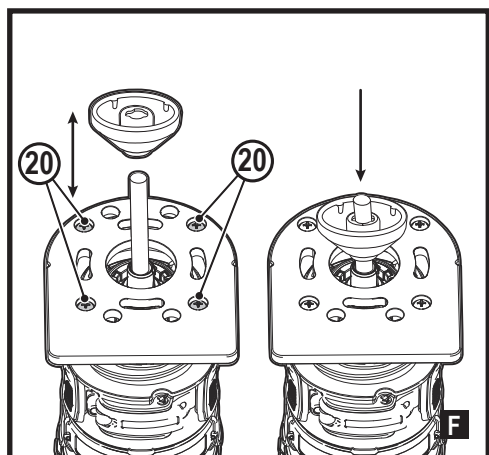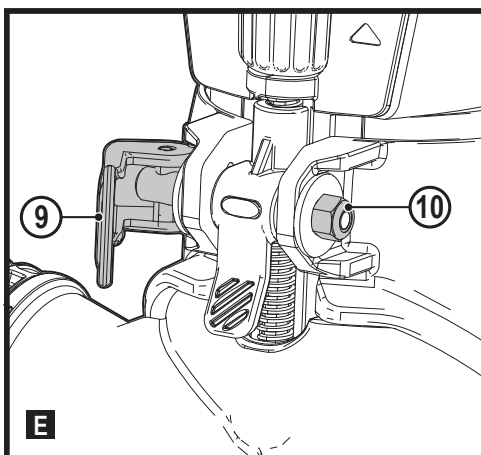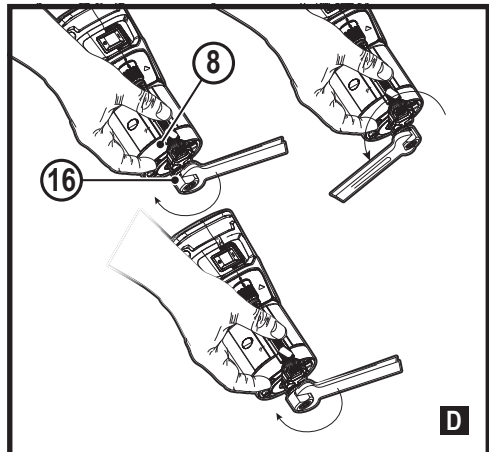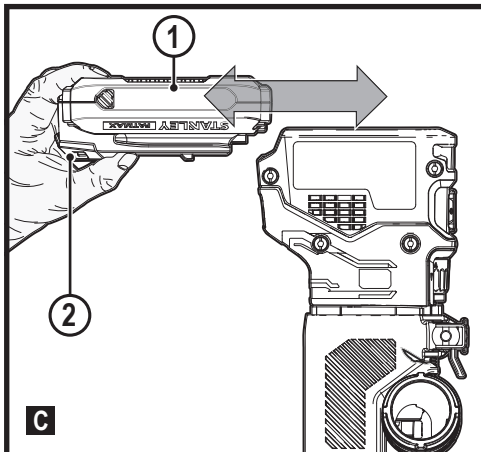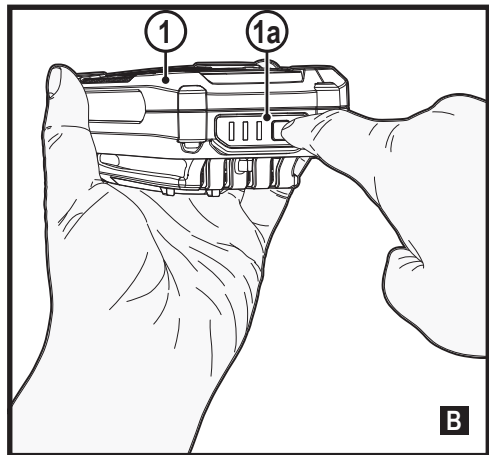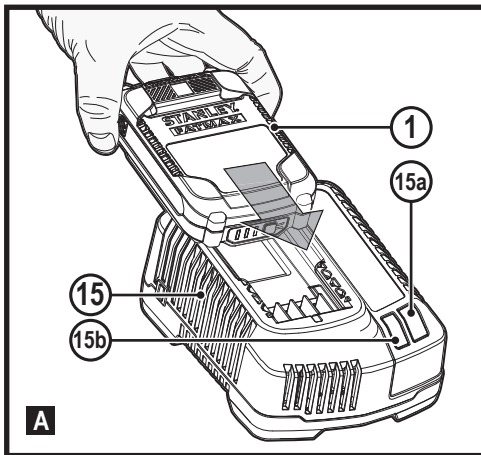

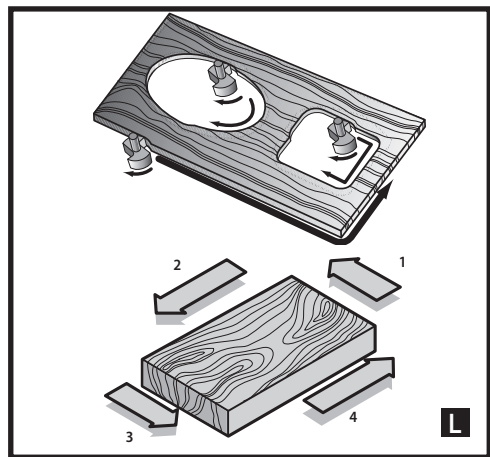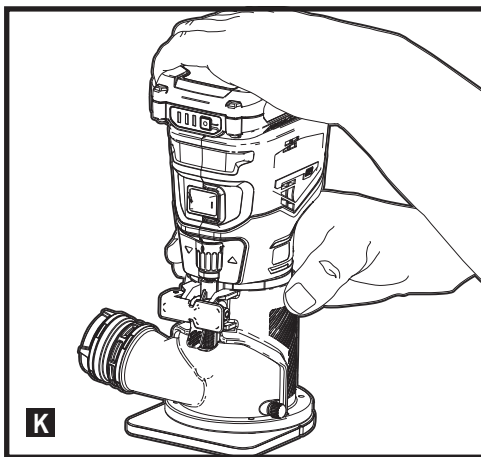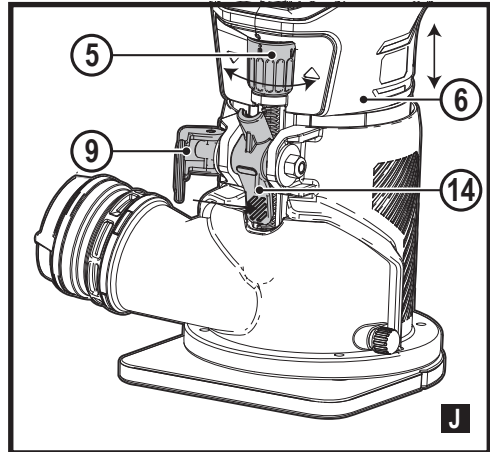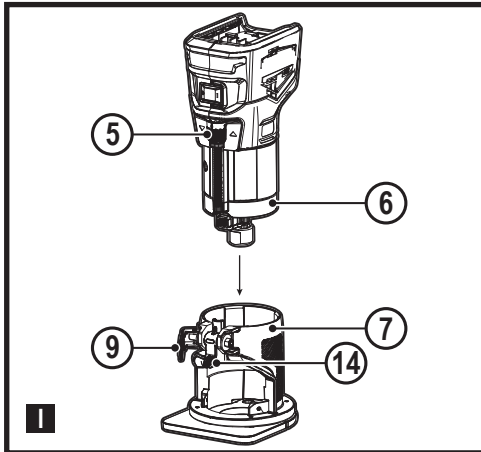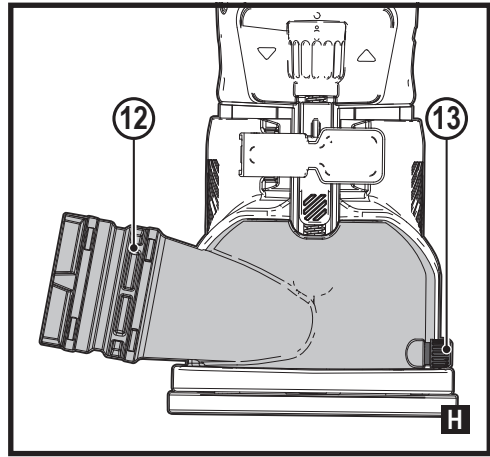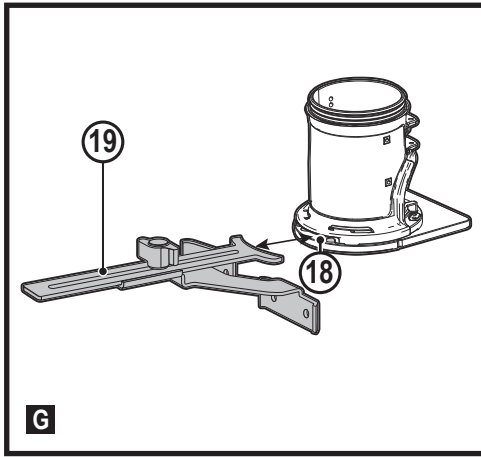

Destinația de utilizare

Mașina de frezat STANLEY FATMAX SFMCW400 a fost concepută pentru frezarea lemnului și a produselor din lemn. Această unealtă este destinată utilizatorilor profesioniști și privați, neprofesioniști.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



Avertisment! Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Termenul „unealtă electrică” din avertizări se referă la uneltele electrice (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la uneltele electrice (fără cablu) alimentată de la acumulator.

1. Siguranța în zona de lucru

- a. **Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
- b. **Nu operați uneltele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
- c. **Țineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.

2. Siguranța electrică

- a. **Ștecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă).** Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
- b. **Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radiatoare, cuptoare și frigider.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
- c. **Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umezeală.** Apa care pătrunde într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare.
- d. **Nu manipulați necorespunzător cablul. Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a unelei electrice. Țineți**

cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.

- e. **Atunci când operați o unealtă de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.
 - f. **În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.
- ### 3. Siguranța corporală
- a. **Fiți precauți, fiți atenți la utilizare și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați o unealtă electrică. Nu utilizați o unealtă electrică atunci când sunteți oboseți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației.** Un moment de neatenție în timpul operării uneltelor electrice poate cauza vătămări personale grave.
 - b. **Utilizați echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti- praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămarile corporale.
 - c. **Preveniți pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice fiind degetul pe întrerupătorul sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
 - d. **Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni uneltele electrice.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale.
 - e. **Nu vă întindeți pentru a apuca uneltele de lucru. Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.** Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
 - f. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii.** Păstrați-vă părul și îmbrăcămintea departe de componentele în mișcare. Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mișcare.
 - g. **În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesorii sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.

- h. **Nu lăsați ca familiaritatea dobândită în urma utilizării frecvente a unelei să vă facă să deveniți neatent și să ignorați principiile de securitate ale unelei.** O acțiune neatentă poate cauza vătămarea gravă în decurs de o secundă.
4. **Utilizarea și întreținerea uneltelor electrice**
- a. **Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs.** Unealta electrică adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
- b. **Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și oprit.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul întrerupătorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
- c. **Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau scoateți acumulatorul de la unealta electrică, dacă este detașabil, înaintea efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice.** Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
- d. **Nu depozitați uneltelor electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze.** Uneltelor electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
- e. **Întrețineți uneltelor electrice și accesoriile. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea unelei electrice înainte de utilizare.** Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.
- f. **Păstrați uneltelor de tăiat ascuțite și curate.** Este puțin probabil ca uneltelor de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
- g. **Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele unelei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată.** Utilizarea unelei electrice pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
- h. **Țineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare.** Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță a unelei în situații neașteptate.
5. **Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu acumulator**
- a. **Reîncărcați folosind doar încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un**

- anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
- b. **Utilizați uneltelor electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați.** Utilizarea oricăror alți acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
- c. **Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne.** Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
- d. **În condiții de utilizare incorectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați de urgență medicul.** Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.
- e. **Nu utilizați un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** Acumulatorii deteriorați sau modificați pot avea un comportament imprevizibil ce poate conduce la incendiu, explozie sau risc de vătămare.
- f. **Nu expuneți un acumulator la foc sau la temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau temperaturi de peste 130 °C poate provoca explozie.

Observație: Temperatura „130 °C” poate fi echivalată cu temperatura „265 °F”.

- g. **Respectați toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorii sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea necorespunzătoare sau la temperaturi care nu sunt în intervalul specificat poate deteriora acumulatorul și poate crește riscul de incendiu.

6. Service

- a. **Prevedeți repararea unelei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice.** Astfel, vă asigurați că este păstrată siguranța unelei electrice.
- b. **Nu reparați niciodată acumulatorii deteriorați.** Repararea acumulatorilor trebuie să fie efectuată numai de către producător sau centrele autorizate de service.

Avertizări suplimentare privind siguranța la utilizarea uneltelor electrice pentru mașini de frezat.

- ◆ Utilizați clești sau o altă modalitate practică de a fixa și sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. Ținând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă și poate conduce la pierderea controlului.
- ◆ Utilizați numai bituri de frezare cu diametrul egal cu dimensiunea bucei elastice montate pe unealtă.
- ◆ Utilizați numai bituri de frezare corespunzătoare cu turația în gol a unelei.

- ◆ Nu utilizați niciodată bituri de frezare cu un diametru mai mare decât diametrul maxim specificat în secțiunea pentru specificații tehnice.
- ◆ Nu folosiți unealta în poziție inversă.
- ◆ Nu încercați să utilizați unealta în mod staționar.
- ◆ Acordați atenție deosebită la frezarea MDF-ului sau a suprafețelor acoperite cu vopsea pe bază de plumb.
- ◆ Purtați o mască de protecție special concepută pentru a vă proteja împotriva prafului de vopsea și vaporilor și asigurați-vă că persoanele care sunt sau intră în zona de lucru sunt, de asemenea, protejate.
- ◆ Nu permiteți copiilor sau femeilor însărcinate să pătrundă în zona de lucru.
- ◆ Nu mâncați, nu beți și nu fumați în zona de lucru.
- ◆ Eliminați în siguranță particulele de praf și orice alte reziduuri.
- ◆ Purtați întotdeauna o mască anti-praf.
- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane tinere sau infirme fără supraveghere. Copiii trebuie să fie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/ mișcare.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Risc de răniri provocate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.
- ◆ Vătămări provocate de utilizarea prelungită a unei unelte. La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.

Siguranța persoanelor din jur

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea mașinii de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați, pentru a vă asigura că nu se joacă cu unealta.

Vibrațiile

Valorile declarate ale emisiilor de vibrații, menționate în specificația tehnică și în declarația de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN 62841 și pot fi utilizate pentru

compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privința expunerii.

Avertisment! Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a unelei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcție de modalitățile de utilizare ale unelei. Nivelul vibrațiilor poate crește peste nivelul menționat. În cazul evaluării expunerii la vibrații în scopul de a determina măsurile de siguranță solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibrații, condițiile efective de utilizare și modalitatea de utilizare a unelei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită și în care funcționează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.

Etichetele prezente pe uneață

Pictogramele următoare, împreună cu codul de dată sunt afișate pe uneață:



Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni.



Purtați ochelari sau vizoare de protecție.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați o mască anti-praf.



Purtați întotdeauna mănuși de protecție atunci când manipulați lamele.



Nu priviți în fasciculul luminos în timpul funcționării lămpii

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare

Acumulatori

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul din niciun motiv.
- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
- ◆ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.



Nu încercați să încărcați acumulatori deteriorați.

Încărcătoarele

- ◆ Utilizați încărcătorul Stanley Fat Max exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alți acumulatori ar putea exploda, determinând vătămări și daune. Nu încercați niciodată să încărcați acumulatori neîncărcabili.
- ◆ Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Siguranța electrică



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați întotdeauna ca tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încercați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service STANLEY FATMAX autorizat pentru a evita orice pericol.

Descriere

Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Acumulator
2. Buton de detașare a acumulatorului
3. Comutator de pornire/oprire
4. Selector de reglare a vitezei
5. Buton de reglare a adâncimii
6. Unitate motor
7. Talpă
8. Buton de blocare a axului
9. Manetă de blocare
10. Puiță de reglare a manetei de blocare
11. Parte inferioară a tălpii în formă de D
12. Accesoriul atașamentului pentru sistemul de extragere a prafului
13. Șurub cu cap striat
14. Buton de eliberare motor

Asamblarea

Avertisment! Înainte de asamblare, scoateți acumulatorul din aparat.

Încărcarea acumulatorului (Fig. A)

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări și de fiecare dată când nu reușește să asigure suficientă putere pentru lucrările care erau efectuate cu ușurință anterior.

Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal și nu reprezintă o problemă.

Avertisment! Nu încărcați acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.







Observație: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă temperatura celulei este sub aproximativ 10 °C sau peste 40 °C.

Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător, iar acesta va începe automat încărcarea atunci când temperatura celulei crește sau scade.

Observație: Pentru asigurarea unei performanțe și durate de viață maxime a acumulatorilor litiu-ion, încărcați complet înainte de prima utilizare.

- ◆ Conectați încărcătorul (15) la o priză corespunzătoare înainte de a introduce un acumulator (1).
- ◆ Indicatorul luminos verde pentru încărcare (15a) va lumina intermitent continuu, indicând faptul că procesul de încărcare a început.
- ◆ Finalizarea încărcării va fi indicată de indicatorul luminos verde (15a) care va rămâne APRINS continuu. Acumulatorul (1) este complet încărcat poate fi scos din încărcător și utilizat sau poate fi lăsat în încărcător (15).
- ◆ Încărcați acumulatorii descărcați în termen de 1 săptămână. Durata de viață a acumulatorului se va diminua drastic dacă este depozitat descărcat.

Modurile LED-urilor indicatorului de încărcare

	În curs de încărcare: LED verde intermitent	
	Încărcat complet: LED verde static	
	Decalaj de întârziere acumulator fierbinte/rece: LED verde intermitent LED roșu static	

Observație: Încărcătorul(oarele) compatibil(e) nu va/vor încărca un acumulator defect.

Încărcătorul va indica acumulator defect atunci când nu luminează.

Observație: Aceasta ar putea însemna, de asemenea, o problemă la încărcător. Dacă încărcătorul indică o problemă, duceți-l împreună cu acumulatorul la un centru de service autorizat pentru a fi testat.

Păstrarea acumulatorului în încărcător


Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsate conectate cu LED-ul aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menține acumulatorul pregătit și încărcat complet.

Decalajul de întârziere acumulator fierbinte/rece

Atunci când încărcătorul detectează prezența unui acumulator prea fierbinte sau prea rece, acesta pornește automat un decalaj pentru acumulatorul fierbinte/rece. LED-ul verde (15a) va lumina intermitent, în timp ce LED-ul roșu (15b) va rămâne aprins continuu, suspendând încărcarea până când acumulatorul ajunge la o temperatură corespunzătoare. Încărcătorul comută apoi automat în modul de încărcare a întrerupătorului. Această funcție asigură o durată maximă de viață a acumulatorului.

Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului (Fig. B)

Acumulatorul include un indicator al nivelului de încărcare pentru a determina rapid durata de viață a acumulatorului, așa cum se arată în figura B. Apăsând butonul pentru starea de încărcare (1a) puteți vizualiza cu ușurință nivelul de încărcare a acumulatorului, așa cum este ilustrat în figura B.

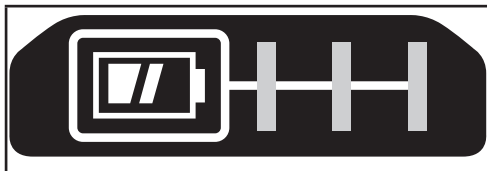

Montarea și demontarea acumulatorului din unealtă

Avertisment! Asigurați-vă că butonul de blocare este acționat pentru a preveni activarea comutatorului înainte de montarea sau demontarea acumulatorului.

Pentru a monta acumulatorul (Fig. C)

- ◆ Introduceți acumulatorii (1) ferm în unealtă până se fixează în poziție printr-un clic, așa cum se arată în figura C. Asigurați-vă că acumulatorii sunt bine așezați și pe deplin fixați în poziție.

Pentru a demonta acumulatorul (Fig. C)

- ◆ Apăsăți butonul de eliberare a acumulatorului (2), așa cum este indicat în figura C și trageți acumulatorul din unealtă.

Asamblare și reglaje

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări corporale grave, opriți unitatea și scoateți acumulatorul înainte de a efectua orice reglaje sau de a scoate/installa atașamente sau accesorii. O pornire accidentală poate cauza vătămări corporale.

Montarea și demontarea frezei (Fig. D)

Avertisment! Pericol de proiectare. Utilizați numai discuri cu tije care corespund bușei elastice instalate. Discurile cu tije mai mici nu vor fi sigure și se pot slăbi în timpul utilizării.

Avertisment! Nu strângeți niciodată bușca elastică fără a introduce mai întâi o freză. Strângerea unei bușce elastice care este goală, chiar și cu mâna, poate deteriora bușca elastică.

Avertisment! La această unealtă, nu utilizați freze cu diametrul de tăiere mai mare de 34,9 mm.

Avertisment! Nu utilizați freze drepte cu diametrul mai mare de 30 mm.

Pentru a monta freza

- ◆ Scoateți motorul de la talpă. Consultați Îndepărtarea motorului de pe talpa fixă (dacă e necesar).
- ◆ Curățați și introduceți tija rotundă a frezei dorite în bușca elastică slăbită, atât cât merge, iar apoi trageți-o în afară aprox. 1,6 mm.
- ◆ Apăsăți butonul de blocare a axului (8) pentru a fixa tija axului pe poziție în timp ce rotiți piulița bușei elastice (16) în sensul acelor de ceasornic cu cheia furnizată.

Observație: Unitatea este dotată cu două clichete de blocare a axului.

Observație: Strângeți bine piulița bușei elastice pentru a preveni alunecarea frezei.

Pentru a demonta freza

- ◆ Scoateți unitatea motorului de la talpa fixă (consultați Îndepărtarea motorului de la partea inferioară a tălpii / Îndepărtarea motorului de la baza de prindere).
- ◆ Apăsăți butonul de blocare a axului (8) pentru a fixa tija axului pe poziție în timp ce rotiți piulița bușei elastice (16) în sens invers acelor de ceasornic cu cheia furnizată.

Bușca elastică

Observație: Nu strângeți niciodată bușca elastică fără a introduce mai întâi o freză. Strângerea unei bușce elastice care este goală, chiar și cu mâna, poate deteriora bușca elastică.

Pentru a modifica dimensiunile bușei elastice, deșurubați ansamblul acesteia, conform descrierii de mai sus.

Montați bușca elastică dorită executând procedura în sens invers. Bușca elastică și piulița bușei elastice trebuie utilizate împreună. Nu încercați să scoateți bușca elastică de la piulița bușei elastice.

Reglarea manetei de blocare (Fig. E)

Nu utilizați o forță excesivă pentru a strânge maneta de blocare.

Utilizarea unei forțe excesive poate deteriora talpa.

Atunci când maneta de blocare este strânsă, motorul nu ar trebui să se miște în talpă.

Este nevoie de reglare dacă maneta de blocare nu se fixează fără aplicarea unei forțe excesive sau dacă motorul se mișcă în talpă după fixare.

Pentru a regla forța de strângere a manetei de blocare:

- ◆ Deschideți maneta de blocare (9) (talpă).
- ◆ Rotiți piulița de reglare a manetei de blocare (10) în trepte mici, cu ajutorul cheii hexagonale furnizate. Rotirea piuliței în sens orar strânge maneta, iar rotirea acesteia în sens antiorar slăbește maneta.

Centrarea părții inferioare a tălpii (Fig. F)

Dacă aveți nevoie să reglați, să schimbați sau să înlocuiți partea inferioară a tălpii, este recomandată utilizarea unei unelte de centrare. Unealta de centrare constă dintr-un con și un știft.

- ◆ Slăbiți, dar nu scoateți șuruburile de fixare ale părții inferioare a tălpii (20), în așa fel încât aceasta să se miște ușor.
- ◆ Introduceți știftul în buca elastică și strângeți piulița bucei elastice.
- ◆ Introduceți motorul în talpă și fixați maneta de blocare pe talpă (9) pe talpă.
- ◆ Așezați conul pe știft și apăsați ușor în jos pe con până când se oprește. Aceasta va centra partea inferioară a tălpii.
- ◆ În timp ce țineți apăsat conul, strângeți șuruburile părții inferioare a tălpii.

Instalarea unui ghidaj pentru margini la talpa fixă (Fig. G)

Scoateți motorul de la talpă. Consultați Îndepărtarea motorului de pe talpa fixă.

- ◆ Scoateți șuruburile cu cap plat din găurile de depozitare de pe ghidajul pentru margini.
- ◆ Glisați ghidajul pentru margini (19) în fanta ghidajului pentru margini (18) pe partea laterală a tălpii. Introduceți cele două șuruburi cu cap plat prin găurile corespunzătoare din partea inferioară a tălpii pentru a fixa ghidajul de margine. Strângeți elementele de fixare.
- ◆ Urmați toate instrucțiunile, inclusiv pe cele care însoțesc ghidajul pentru margini.

Observație: Pentru a scoate ghidajul pentru margini, efectuați în sens invers procedura de mai sus. După scoaterea ghidajului pentru margini, puneți întotdeauna cele două

șuruburi cu cap plat în găurile de depozitare de pe ghidajul pentru margini, pentru a nu le pierde.

Atașarea unui sistem de extragere a prafului la talpa fixă (Fig. H)

Pentru a conecta mașina de frezat la un sistem pentru extragerea prafului, urmați pașii următori:

- ◆ Scoateți motorul (6) de la talpă. Consultați Îndepărtarea motorului de pe talpa fixă.
- ◆ Atașați accesoriul atașamentului pentru extragerea prafului (12) la talpa fixă, conform ilustrației. Strângeți bine șurubul de fixare (13) cu mâna.
- ◆ Atașați adaptorul pentru furtun la accesoriul atașamentului pentru sistemul de extragere a prafului.
- ◆ Când utilizați un sistem de extragere a prafului, aveți grijă să amplasați sistemul de extragere a prafului. Asigurați-vă că sistemul de extragere a prafului este stabil și că furtunul său nu va afecta lucrul.

Montarea: Talpa fixă

Introducerea motorului în talpa fixă (Fig. I)

- ◆ Deschideți maneta de blocare (9) de pe talpa fixă.
- ◆ Apăsați maneta de eliberare a motorului (14). În timp ce apăsați maneta de eliberare a motorului, coborâți motorul (6) pe talpa fixă (7) cu tija de reglare a adâncimii aliniată la deschiderea din talpa fixă.
- ◆ Reglați adâncimea de tăiere rotind butonul de reglare a adâncimii (5). Consultați secțiunea Reglarea adâncimii de tăiere.
- ◆ Închideți maneta de blocare atunci când adâncimea dorită este obținută.

Reglarea adâncimii de tăiere (Fig. J)

- ◆ Deschideți maneta de blocare (9).
- ◆ Apăsați maneta de eliberare a motorului (14) pentru a glisa liber motorul (6) în sus și în jos. Reglați motorul astfel încât freza abia să atingă piesa de prelucrat.
- ◆ Rotiți butonul de reglare a adâncimii (5) pentru mici ajustări, pentru a vă asigura că freza atinge piesa de prelucrat.

Observație: Rotirea butonului spre dreapta ridică motorul. Rotirea butonului spre stânga coboară motorul.

Observație: Fiecare marcaj de pe scala de reglare reprezintă o modificare a adâncimii cu 0,4 mm și o rotație completă (360°) a inelului modifică adâncimea cu 1,6 mm.

- ◆ Închideți maneta de blocare pentru a bloca talpa.

Demontarea motorului din talpa fixă (Fig. J)

- ◆ Scoateți acumulatorul din motor. Consultați Introducerea și scoaterea acumulatorului.
- ◆ Deschideți maneta de blocare (9) de pe talpă.
- ◆ Apăsați maneta de eliberare a motorului (14).

- ◆ Cu cealaltă mână, apucați talpa (7) și scoateți motorul (6) din aceasta.

Poziția corectă a mâinii (Fig. K)

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, Utilizați ÎNTOTDEAUNA o poziție corectă a mâinilor, așa cum este indicat.

Avertisment! Pentru a reduce riscul de vătămări corporale, Țineți ÎNTOTDEAUNA aparatul bine pentru a anticipa o reacție bruscă.

Când utilizați talpa fixă, o mână trebuie să se afle deasupra acumulatorului, iar cealaltă mână în jurul tălpii fixe.

Pornirea și oprirea motorului

Avertisment! Înainte de pornirea uneltei, curățați zona de lucru de corpuri străine. De asemenea, țineți unealta bine pentru a rezista cuplului de pornire.

Avertisment! Pentru evitarea vătămării corporale și/sau a deteriorării piesei finale, lăsați întotdeauna unitatea să se OPREASCĂ COMPLET înainte de a o așeza jos.

- ◆ Pentru a porni unitatea, apăsați partea de comutatorului protejat împotriva prafului (3) care corespunde simbolului „I”. Pentru a opri unitatea, apăsați partea de pe comutator care corespunde simbolului „O”.

Tăierea cu talpa fixă

Configurați mașina de frezat pentru a utiliza talpa fixă, urmând instrucțiunile din secțiunea Asamblare și ajustări. După setarea mașinii de frezat, instalați acumulatorul, așa cum se arată în Fig. C, apoi setați viteza mașinii de frezat (consultați Setarea vitezei de frezare).

Observație: Avansați întotdeauna mașina de frezat opus direcției în care se rotește freza.

Direcția de avans (Fig. L)

Direcția de avans este foarte importantă atunci când frezați și poate face diferența între un proiect reușit și unul nereușit. Figurile prezintă direcția corectă de avans pentru o serie de tăieri tipice. Ca și regulă generală, mișcați mașina de frezat în sens invers acelor de ceasornic la o tăietură exterioară și în direcția acelor de ceasornic la o tăietură interioară.

Modelați marginea exterioară a unei bucăți de lemn urmând pașii următori:

- ◆ Frezați secțiunea transversală, de la stânga la dreapta.
- ◆ Frezați de-a lungul fibrei, de la stânga la dreapta.
- ◆ Tăiați transversal partea cealaltă.
- ◆ Finisați marginea secțiunii transversale rămase.

Selectarea vitezei de frezare

Consultați Tabelul de selectare a vitezei pentru a alege o viteză de frezare.

Rotiți butonul pentru viteza variabilă (4) pentru a controla viteza mașinii de frezat.

Funcție de pornire lentă

Mașinile de frezat compacte sunt echipate cu dispozitive electronice pentru a asigura o pornire lentă care minimizează cuplul de pornire al motorului.

Butonul de control a turației variabile

Avertisment! În cazul în care controlul vitezei încetează să funcționeze sau este intermitent, opriți imediat utilizarea uneltei. Predați-o către un centru de service al fabricii STANLEY FATMAX sau către un centru de service autorizat STANLEY FATMAX pentru reparații.

Avertisment! Respectați mereu recomandările producătorului frezei, deoarece anumite modele de freză necesită viteze specifice pentru siguranță sau performanță. Dacă nu sunteți sigur de viteza corectă sau aveți orice tip de problemă, contactați producătorul frezelor.

Această mașină de frezat este echipată cu un selector de reglare a vitezei (4), cu un număr de 7 turații cuprinse între 16000 și 30000 RPM. Reglați turația, rotind selectorul de reglare a vitezei.

Observație: Mașinile de frezat sunt echipate cu dispozitive electronice pentru a monitoriza și menține turația uneltei în timpul tăierii. Pe parcursul funcționării la turație mică și medie, controlorul de viteză previne reducerea turației motorului. Dacă vă așteptați să auziți o modificare de turație și continuați să suprasolicitați motorul, puteți deteriora motorul supraîncălzindu-l. Reduceți adâncimea de tăiere și/sau reduceți rata de alimentare pentru a preveni deteriorarea uneltei.

Tabel de selectare a vitezei*

Setarea discului	Turație aproximativă	Aplicație
1	16000	Freze și tăietoare de diametre mari
2	18300	
3	20600	
4	22900	Freze și tăietoare de diametre mici. Lemn moale, materiale plastice, laminate.
5	25200	
6	27500	
7	30000	

*Turațiile din această diagramă sunt aproximative și sunt doar pentru referință. Este posibil ca mașina de frezat să nu ofere exact turația indicată pentru setarea discului.

Întreținerea

Unealta dvs. STANLEY FATMAX a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere.

Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei și de curățarea periodică.

Avertisment! Pentru a reduce pericolul de vătămare corporală gravă, vă rugăm să opriți alimentarea sculei și să deconectați toate fișele / îndepărtați acumulatorul înainte

de a regla sau de a scoate/instala orice accesoriu. Înainte de reasamblarea uneltei, apăsați și eliberați comutatorul de declanșare pentru a vă asigura că uneltea este deja oprită.

Lubrifierea

Uneltele STANLEY FATMAX sunt lubrifiate în mod corespunzător din fabrică și sunt gata de utilizat.

Uneltele trebuie să fie lubrifiate regulat, anual, în funcție de nivelul de utilizare. (Este posibil ca uneltele folosite pentru aplicații de mare putere și uneltele expuse la căldură să necesite mult mai frecvent să fie lubrifiate.) Lubrifierea trebuie efectuată doar de către personalul calificat pentru reparații de unelte electrice, precum cel de la centrele de service STANLEY FATMAX, sau de către personalul de service calificat.

Curățare

Avertisment! Curățați în mod regulat fantele de ventilare de pe uneltea folosind o perie moale sau o cârpă uscată.

Avertisment! Nu utilizați niciodată solvenți sau produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetale ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în componente. Utilizați numai un săpun delicat și o cârpă umedă pentru a curăța uneltea. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în uneltea; nu scufundați niciodată vre-o parte a uneltei în lichid.

IMPORTANT! Pentru asigurarea SIGURANȚEI și FIABILITĂȚII produsului, reparațiile, întreținerea și reglajele (altele decât cele enumerate în acest manual) trebuie efectuate de centre de service autorizate sau alte organizații de service calificate, folosindu-se întotdeauna piese de schimb identice. Unitatea nu conține înăuntru componente ce pot fi reparate de către utilizator.

Accesoriile opționale

Avertisment! Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de STANLEY FATMAX nu au fost testate cu acest produs, utilizarea acestora cu uneltea dvs. poate fi riscantă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate numai accesoriile recomandate de STANLEY FATMAX cu acest produs. Performanța uneltelor electrice depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile STANLEY FATMAX sunt proiectate la standarde înalte de calitate și concepute pentru a îmbunătăți performanța uneltei electrice.

Utilizarea accesoriilor STANLEY FATMAX permite ca dvs. să puteți beneficia de întregul potențial al uneltei dvs. STANLEY FATMAX.

STANLEY FATMAX oferă contra cost o selecție largă de accesorii disponibile la distribuitorul nostru local sau la un centru de service autorizat.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncate împreună cu gunoii menajer.

Produsele și acumulatorii conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime.

Vă rugăm să reciclați produsele electrice și acumulatorii în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com

Specificații tehnice

		SFMCW400
TIP		Tip 01
Tensiune V		18
Turație în gol/min (rpm)		16.000 - 30.000
Dimensiune bucsă elastică mm		6,35 mm, 8 mm

Încărcător		SFMCB11	SFMCB12 / SC200	SFMCB14
Tensiune de intrare	V c.a.	230	230	230
Tensiune de ieșire	V c.c.	18	18	18
Curent	A	1,25	2	4

Accumulator		SFMCB201 / SB201	SFMCB202 / SB202	SFMCB204 / SB204	SFMCB206
Tensiune	V c.c.	18	18	18	18
Capacitate	Ah	1,5	2,0	4,0	6,0
Tip		Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion

Nivelul presiunii sonore conform cu EN62841:

Presiune sonoră (L_{pa}) 77 dB(A), marjă (K) 4 dB(A)

Putere sonoră (L_{pA}) 88 dB(A), marjă (K) 4 dB(A)

Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei direcții) conform cu EN62841:

Valoarea emisiilor de vibrații (ah) < 2,5 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²

**Declarație de conformitate
Furnizarea de mașini (siguranță)
Reglementări 2008**



Mașină de frezat SFMCW400

STANLEY FATMAX declară că aceste produse descrise în „Specificații tehnice” sunt conforme cu normele:

Regulamentul privind furnizarea de echipamente tehnologice (siguranță), 2008, S.I. 2008/1597 (cu modificările ulterioare), EN62841-1:2015, EN 62841-2-17:2017.

Aceste produse sunt conforme cu următoarele reglementări din Regatul Unit:

Regulamente de compatibilitate electromagnetică, 2016, S.I.2016/1091 (cu modificările ulterioare).

Restricția utilizării anumitor substanțe periculoase în Regulamentele pentru echipamentele electrice și electronice 2012, S.I. 2012/3032 (cu modificările ulterioare).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați STANLEY FATMAX la următoarea adresă sau să consultați coperta din partea din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele STANLEY FATMAX.

Karl Evans
Vicepreședinte Unelte electrice profesionale EANZ GTS
STANLEY FATMAX
270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX
Anglia
2022-11-11

**Declarația de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE**



Mașină de frezat SFMCW400

STANLEY FATMAX declară că aceste produse descrise în „Specificații tehnice” sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN62841-1:2015, EN 62841-2-17:2017.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați STANLEY FATMAX la următoarea adresă sau să consultați coperta din partea din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele STANLEY FATMAX.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Stanley Europe.

Patrick Diepenbach
Director general, Benelux
STANLEY,
Egide Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgia
2022-11-11

Garanție

Stanley Fat Max are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 12 de luni de la data achiziției. Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Liber Schimb și Regatul Unit al Marii Britanii.

Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile Stanley Fat Max și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparații autorizat.

Termenii și condițiile garanției Stanley Fat Max de 1 an și localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat pot fi obținute de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul Stanley Fat Max la adresa indicată în prezentul manual. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.stanley.eu/3 pentru a înregistra noul produs Stanley Fat Max și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.

STANLEY®

FATMAX®

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

Cod:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură / bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale², consumatorii (definiți drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatată într-un termen de **doi ani** de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, ținând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.

Consumatorul nu va putea opta între reparație și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproporționată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungeste cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.

- **Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:
 - a) vânzătorul nu a finalizat reparația sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că reparația sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproporționate,
 - b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedia, în continuare se constată o neconformitate,

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate de sudură.

Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul.
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omitearea sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker

În eventualitatea puțin probabilă ca scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în București, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, București, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesați la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/>.

Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinești nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Str. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532